

LC storing Zeas/CVP Trippend Relais op Filterprint


LET OP - Huidig speciaal geval (alleen VRV P-serie)

Na het aansluiten van de voeding van de buitenunit, wordt fout **LC** direct actief en het relais op de netfilterkaart (A2P) Tripped als een gek.

Om onbekende redenen kan er na een stroomuitval een communicatiestoring optreden tussen de vervangen reserveonderdelenborden en het moederbord.

Als dit gebeurt, gaat u als volgt te werk:

- Trek de rode communicatieplug tussen het moederbord (A1P: X28A) en de inverterkaart (A3P: X6A) en steek hem na ca. 5 seconden weer in het stopcontact. Het systeem start opnieuw.
- Als er geen verbetering is, koppelt u de witte communicatieplug tussen de inverterkaart (A3P: X5A) en de ventilatorkaart (A4P: X5A) los en vervangt u deze na ongeveer 5 seconden. Het systeem start opnieuw.

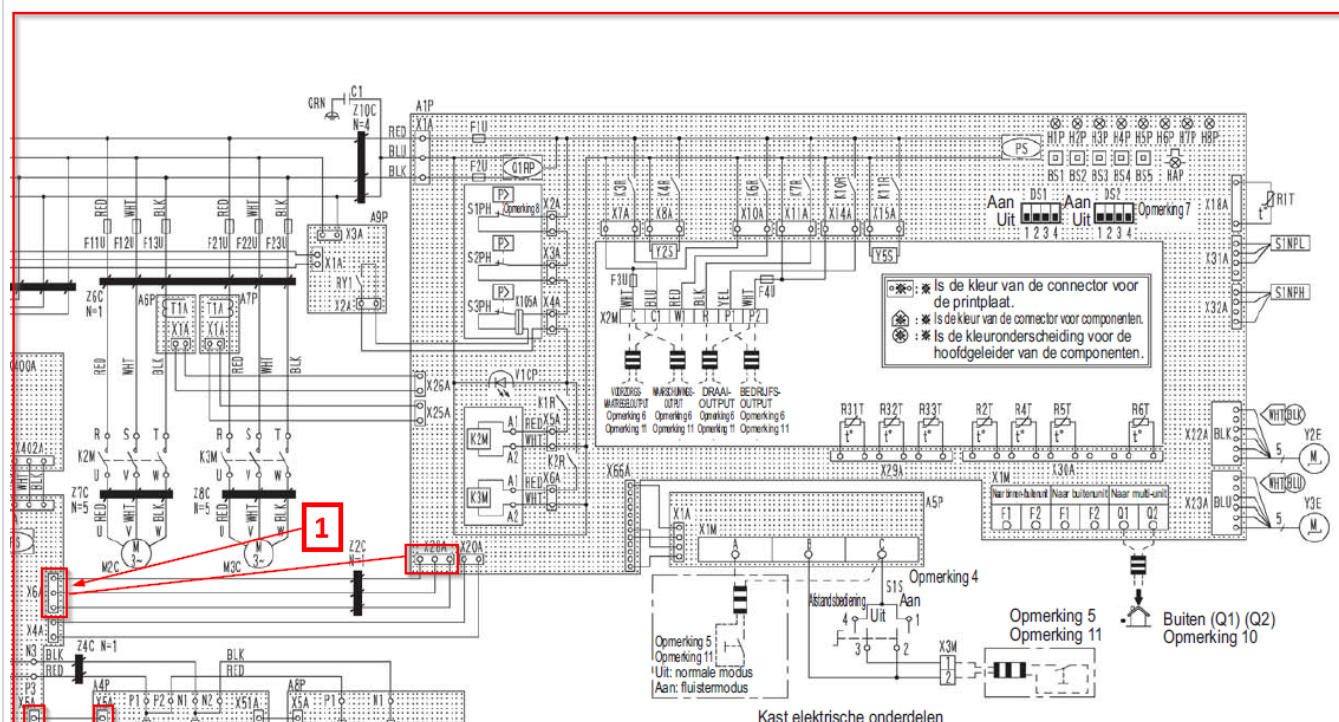

3D084917A